

第二発電所対策本部復旧班では、これらの非常用海水ポンプの被害状況を確認するため、速やかに Hx/B の浸水状況を確認する必要があると考えていたが津波の襲来を懸念して、海側エリアへの立入りができず、立入り可能な場所から優先的に被害確認を実施したため、3月11日22時頃になってようやく、Hx/B に行き、RHR の起動に必要な非常用海水ポンプの状況確認を開始した。そして、同月12日未明頃以降、第二発電所対策本部は、RHRC ポンプ、RHRS ポンプ及び EECW ポンプのモーターについて絶縁抵抗測定を開始し、その測定結果を第二発電所対策本部内のホワイトボードに書き出すなどして、非常用海水ポンプの使用の可否を選別し、絶縁抵抗のないモーターについては真水で洗浄するとともに、洗浄作業と並行して代替のモーターを手配するという方針で作業を進めた。

そして、同日朝方頃までに各号機の詳細な被害状況が判明し、その被害状況を踏まえ、第二発電所対策本部復旧班は、1号機、2号機及び4号機のRHRについて、A系又はB系のどちらの系統を復旧するかの検討を行った³¹⁹。

その結果、第二発電所対策本部復旧班は、1号機について、津波の影響により、A系の交流電源を喪失しており、RHRのA系を作動させることができなかったことから、B系の交流電源からの受電が維持されていたRHRのB系を復旧させることとした。そして、RHRのB系を復旧するためには、RHRC ポンプ(1B及び1D)並びにEECW ポンプ(1B)のモーターを交換する必要があった。

2号機については、RHRのA系を復旧させるためにはRHRS ポンプ(2A及び2C)並びにEECW ポンプ(2A)のモーターを交換する必要がある一方で、RHRのB系を復旧させるためにはモーターの交換は必要としなかったことから、復旧作業が容易なRHRのB系を復旧させることとした。

4号機については、RHRのA系を復旧させるためには、RHRC ポンプ(4A及び4C)、RHRS ポンプ(4A及び4C)並びにEECW ポンプ(4A)のモーターを交換する必要があった一方で、RHRのB系を復旧させるためにはRHRC ポンプ(4B及び4D)並びにRHRS ポンプ(4B)のモーターを交換するのみで

³¹⁹ 3号機については、RHRのB系が作動していたため、復旧の優先順位は低かった。